

DIGITAL LCD PRESSURE GAUGE OPERATION

0000

Modo normal do Display;
Pressione e segure o botão [ZERO] por 5 segundos;
Solte o botão [ZERO] e espere 1 segundo;

-1-

1 - O display alterará "Cont" e "Hold". Pressione o botão [Zero] para selecionar a função que deseja. O Display voltará ao normal após o término da função. No modo normal do display, aparecerá um ícone "H" quando o display estiver no modo "Peak & Hold". Se nenhum botão for selecionado o display voltará ao normal depois de 10 ciclos.

Mantendo o [ZERO] pressionado

2 - Solte o botão quando o número 2 aparecer

-2-

O display alternará "Aon" (always on - sempre ligado) e "Aoff" (Always off - sempre desligado). Pressione o botão [Zero] quando a função desejada aparecer no display. Quando a opção for "Aon" o display voltará ao modo normal, porém quando a opção for "Aoff" irá para o modo de seleção do tempo para o autodesligamento. Neste caso deve-se pressionar o botão [ON] para aumentar o tempo e o botão [ZERO] para diminuir. Se nenhuma tecla for pressionada o display voltará ao normal depois de 10 ciclos.

Mantendo o [ZERO] pressionado

3 - Solte o botão quando aparecer o número 3

-3-

As unidades PSI; mBar; kgf/cm²; KPa; sem unidade e novamente PSI, se alternarão no display, quando a unidade desejada aparecer pressione o botão [ZERO] para selecioná-la e o display voltará ao normal.

Mantendo o [ZERO] pressionado

4 - Solte o botão quando aparecer o número 4;

-4-

O máximo valor irá aparecer no display, pressione [ZERO] ou [ON] para alterar o valor. O display voltará ao normal se nenhuma tecla for pressionada por 3 segundos.

Mantendo o [ZERO] pressionado

5 - Solte o botão quando aparecer o número 5;

-5-

O mínimo valor irá aparecer no display, pressione [ZERO] ou [ON] para alterar o valor. O display voltará ao normal se nenhuma tecla for pressionada por 3 segundos.

End

Mantendo o [ZERO] pressionado

END - Solte o botão quando aparecer a palavra "END";

0000

O display voltará ao modo normal

Solte o Botão [ZERO]